PEST AVAILABLE COPY

Synchromesh

Publication number: EP1312823

Publication date:

2003-05-21

Inventor:

SCHWERDTNER MICHAEL (DE); MEURER JUERGEN

(DE); MOHR CHRISTIAN (DE)

Applicant:

FORD GLOBAL TECH INC (US)

Classification:

- international:

F16D23/06; F16D23/02; (IPC1-7): F16D23/02;

F16D23/06

- European:

F16D23/06

Application number: EP20010126991 20011114 Priority number(s): EP20010126991 20011114 Also published as:

閃 EP1312823 (B1)

Cited documents:

FR1385860 DE19928597

FR2556437


JP7063250

Report a data error here

Abstract of EP1312823

The synchronizing mechanism for a vehicle gearbox, during gear changing, has at least three synchronizing rings (5-7) with conical friction surfaces which work together. The inner conical surface (8) of the inner ring (5) has a larger pitch angle than its outer friction surface (9). The contact surface is a sliding friction surface, between the inner contact surface of the inner ring and a cone-shaped auxiliary ramp surface (10) at the second gear switch (2). The center ring (7) has a dominant steel component in its material, and is divided at the circumference. The auxiliary ramp surface is pitched at an angle of 8-15 degrees, and the pitch angle of the rings is <= 8 degrees.

Fig.1

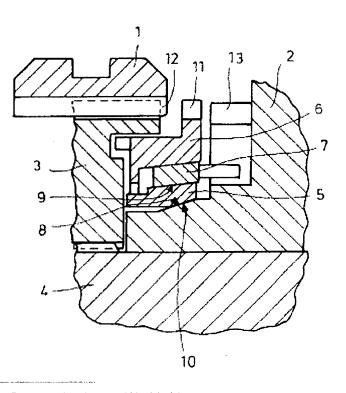

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets



EP 1 312 823 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 21.05.2003 Patentblatt 2003/21

(51) Int GI.7: **F16D 23/02**, F16D 23/06

(21) Anmeldenummer: 01126991.7

(22) Anmeldetag: 14.11.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: Ford Global Technologies, Inc., A subsidiary of Ford Motor Company Dearborn, Michigan 48126 (US)

(72) Erfinder:

 Schwerdtner, Michael 50735 Köln (DE) Meurer, Juergen 51519 Odenthal (DE)Mohr, Christian

(11)


 Mohr, Christian 50859 Köln (DE)

(74) Vertreter: Drömer, Hans-Carsten, Dr.-Ing. et al Ford-Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung NH/DRP, Henry-Ford-Strasse 1 50725 Köln (DE)

(54) Synchronisiervorrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Synchronisiereinrichtung, insbesondere für ein Wechselgetriebe eines Kraftfahrzeuges, mit zumindest drei zusammenwirkenden, Konische Reibflächen aufweisenden Synchronringen (5,6,7) zum Herstellen eines Gleichlaufs zwischen zwei miteinander formschlüssig in Verbindung zu bringenden Schaltungselementen (1,2), wobei ein äußerer und ein innerer Synchronring (6) mit einem ersten Schaltelement im wesentlichen drehfest verbunden sind, und ein mittlerer Synchronring (7) mit einem zweiten Schaltelement im wesentlichen drehfest verbunden ist, und wobei der innere Synchronring (5) eine innere Konusfläche aufweist, die mit dem zweiten Schaltelement zusammenwirkt, und eine äußere Konusfläche, die mit der inneren Konusfläche des mittleren Synchronringes zusammenwirkt, und wobei die äußere Konusfläche des mittleren Synchronringes mit der inneren Konusfläche des äußere Synchronringes zusammenwirkt. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß die innere Konusfläche (8) des inneren Synchronringes (5) einen größeren Neigungswinkel als seine äußeren Konusfläche (9) aufweist. Aufgabe der Erfindung ist es, bei einer Fehlbedienung der Synchronisiervorrichtung, vor allem dem längerandauernden Vorsynchronisieren eines Ganges ohne Einrücken, die Haltbarkeit der Synchronisiervorrichtung zu verbessern, indem durch den größeren Neigungswinkel ein Kontakt der Schaltverzahnung bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur der Synchronringe hergestellt wird.

Fig.1

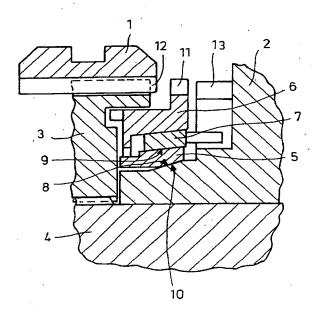

Beschreibung

[0001] * Die Erfindung bezieht sich auf eine Synchronisiervorrichtung der im Oberbegriff des Ratentanspruchs Lerlauterten Art

[0002] Aussder DE 199,28,597 ist eine gattungsgemäße Synchrönisiervorrichtung bekännt. Derärtige Dreifachsynchrönisierungen reagieren bei Erwärmung empfindlich auf Toleranzen in den Synchrönringen Eine Erwärmung tritt auf bei einer Fehlbedienung der Synchrönisiervorrichtung, z. B. bei längerandauerndem Vorsynchrönisieren durch den Fahrer, ohne die Synchrönisiervorrichtung durchzuschalten. In einem solchen Fall kommen die Synchrönringe leicht in Kontakt mit den Anlaufflächen des Zahnrades wödurch die Synchrönwirkung der Synchrönisiervorrichtung stark eingeschränkt ist Entsprechend mussen de Toleranzen der Synchrönringeso ausgeführt sein daß eine geringfügige Erwärmung nicht zur Fehlfunktion des mangelnden Synchrönringerso ausgeführt. Diese Toleranzwahl führt andererseits dazu daß die Synchrönringpakete, bei einen Fehlbedienung sehr stark erwärmen was zur Zerstörung der Synchrönringerführen kann

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher die Gefahr der Zerstörung der Synchronisiervorrichtung durch eine Fehlbedienung, vor allem dem längerandauernden Vorsynchronisieren eines Ganges ohne Einrücken, zu vermeiden

[0004]]. Gelöst wird diese Aufgabe mit den kennzeich nenden Merkmalen des Anspruches 1

[0005] Indem die innere Konusfläche des inneren Synchronringes einen großeren Neigungswinkel auf weist als seine außere Reibflächefläche bildet die mit der inneren Konusfläche Zusammenwirkende Konusfläche des zweiten Schaltungselementes eine konusförmige Hilfsrampe die nurzum Teil die Funktion einer Reibfläche hat. Die wesentliche Funktion dieser Hilfsrampe ist die Herbeituhrung des Zusammenbruchs der Sperrwirkung bei zu großer Erwarmung. Der auf alle Synchronringe wirkenden Andruck wahrend des Synchronisierens bewirkt bei den Reibflächen mit flachem Neigungswinkel eine wesentlich höhere Flächenpressung als auf der Hilfsrampenfläche was zu einer sehr unter schiedlichen Warmeeintragung wahrend der Synchronisierung funnt

[0006] im Falle der Fehlbedlenung erwarmt sich das ganze Synchronringpaket und dehnt sich : vor allem in Umfangsrichtung - stärker aus als die Hilfsrampe, bzw. das zweite Schaltelement. Durch die größere Ausdehnung des Synchronringpaketes in Umfangsrichtung kommt es bei Erwarmung zu einer relativen axialen Verschiebung von Synchronringpaket und Hilfsrampe. Hätte die Hilfsrampenfläche den gleichen Neigungswinkel wie die anderen Reibflächen: käme es schon bei geringer Erwarmungs wie Sie im Normalbetrieb vorliegt. Zueinem Zusammenbruch der Sperrwirkung der Synchronisiereinrichtung, da die Sperrverzahnung Kontakt mit der Schaltverzahnung bekommt. Durch die stellere

BNSDOCID: <EP_

Hilfsrampe wird dieser Zeitpunkt, nach hinten hinausverschoben, so daß bei Normalbetrieb die volle Synchronisierfunktion aufrechterhalten bleibt.

[0007] Erst bei übermäßiger Erwärmung, hervorgerufen durch die Fehlbedienung des längerandauernden Vorsynchronisierens, kann der äußere Synchronring mit der Sperrverzahnung sich in Richtung des zweiten Schaltelementes bewegen ohne daß vollständig syn-chronisiert wurde. Als Folge davon kommt die Verzahnung des ersten Schaltelementes und/oder die Sperrverzahnung des äußeren Synchronringes vorzeitig mit der Schaltverzahnung des zweiten Schaltelements in Kontakt, was zu einer starken Geräuschentwicklung führt und damit den Bediener der Synchroneinrichtung, in der Regel der Fahrer, es kann aber auch unbeabsichtigt, der Beifahrer sein, warnt Insofern erzeugt die konusformige Hilfsrampe eine Fehlfunktion der S kvorrichtung,, nämlich, die besagte Geräuschentwicklung durch den vorzeitigen Kontakt der Schaltverzahnungen, was jedoch ein schlimmeres Versagen, nämlich die Zerstorung der Synchronringe, verhindert. Bei normaler Er-warmung edoch, wie sie im Betrieb auftritt, bleibt die Synchronisierfunktion der Schaltvorrichtung vollständig. erhalten, da bei gleichmaßiger Erwarmung von Syn-chronringen und Hilfsrampenfläche des zweiten Schal-tungelementes kaum eine relative Verschiebung des Synchronringpaketes in Richtung des zweiten Schaltungselementes auftritt

[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor daß die zwischen innerer Konusfläche des inneren Synchronringes und der konusförmigen Hilfsrampe des zweiten Schaltungselementes gebildete Kontaktläche als Gleitreibungsfläche ausgebildet ist, z. B. durch die geeignete Anordnung von Schmiernuten. Auflaufflächen usw. wobei diese Maßnahmen auf der Hilfsrampe und/oder auf der inneren Konusfläche erfolgen konnen

[0009] Bei einer weiteren erfindungsgemaßen Ausführung ist der innere Synchronring im Umfang geteilt ist. Durch die unterschiedliche Erwarmung der Synchronringe und/oder bei der Verwendung verschiedenen Materialien der Synchronringe und/oder anderer Schaltbauteile konnen zwischen den Synchronringen nichtbebauteile konnen zwischen den Synchronringen nichtbebausichtigte. Warmespannungen auftreten, die zu ungleichmaßiger Reibbelastung der einzelnen Reibflächen führen können. Durch den geteilten inneren Synchronring können sich keine derartigen. Wärmespannungen im Ringumfang aufbauen, so daß nur die Reibkräfte resultierend aus dem Betätigungs-Anpreßdruck der Synchronringe wirken:

[0010] Bel einer weiteren vorteilhaften Ausführung sind die axialen Abstände von innerem und äußerem Synchronring zum zweiten Schaltungselement so gewählt, daß bei Erwarmung der Synchronisiereinrichtung der äußere Synchronring eher mit dem zweiten Schaltungselement in Berührung kommt als der innere Synchronring.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigt:

Fig. 1 ein Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Synchronvorrichtung.

[0012] Die in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße Synchronvorrichtung besteht aus einem ersten Schaltelement, hier als Schaltmuffe 1 ausgebildet, und einem zweiten Schaltelement, hier als zu schaltendes Gangzahnrad 2 ausgebildet. Die Schaltmuffe 1 ist über einen Synchronkörper 3 drehfest mit einer Welle 4 verbunden, während das Gangzahnrad 2 drehbeweglich auf der Welle 4 angeordnet ist. Das Synchronringpaket besteht aus einem inneren Synchronring 5 und einem äußeren Synchronring 6, die beide drehfest mit dem Synchronkörper 3 verbunden sind. Zwischen dem inneren Synchronring 5 und dem äußeren Synchronring 6 ist ein mittlerer Synchronring 7 angeordnet, der drehfest mit dem Gangzahnrad 2 verbunden ist.

[0013] Die innere Konusfläche 8 des inneren Synchronringes 5 weist einen größeren Neigungswinkel auf als die äußere Konusfläche 9 des inneren Synchronringes 5, sie wirkt mit einer konusförmigen Hilfsrampenfläche 10 des Gangzahnrades 2 zusammen. Die sich dort ergebende Kontaktfläche ist aufgrund der stärkeren Neigung während des Vorsynchronisierens nicht so starken Flächenpressungen unterworfen wie die Reibflächen zwischen den Synchronringen 5, 6 und 7. Demnach ist dort der Energieeintrag beim Vorsynchronisieren geringer, wodurch sich die Hilfsrampe 10 nur unwesentlich erwärmt, wohingegen das Synchronringpaket durch die verbleibenden, hochbelasteten Reibflächen einen wesentlich stärkeren Energieeintrag erfährt und bei längerandauerndem Vorsynchronisieren die Synchronringe 5, 6 und 7 sich dementsprechend wesentlich stärker erwärmen als die Hilfsrampe 10 bzw. das Gang-

[0014] Bei übermäßiger Erwärmung des Synchronringpaketes verschieben sich die Synchronringe 5, 6 und 7 axial auf der Welle 4 in Richtung auf das Gangzahnrad 2, da sie infolge der Wärmeausdehnung ihren Durchmesser vergrößern und entsprechend auf der Hilfsrampenfläche 10 hinaufgleiten. Ab einer bestimmten axialen Verschiebung kommt die Sperrverzahnung 11 des äußeren Synchronringes 6 und/oder die Schaltverzahnung der Schaltmuffe 12 mit der Schaltverzahnung 13 des Gangzahnrades 2 in Kontakt, was bei nicht vollständiger Synchronisierung bzw. bei unterschiedlichen Drehzahlen von Schaltmuffe 1 und Gangzahnrad 2 ein für den Bediener ungewohntes Geräusch hervorruft. Dieses Geräusch warnt den Bediener und zeigt ihm somit seine Fehlbedienung an.

[0015] Vorzugsweise beträgt der Neigungswinkel der Hilfsrampenfläche 10 zwischen 8° und 15°, während die Reibflächenflächen der Synchronringe 5, 6 und 7 einen Neigungswinkel von etwa 7° aufweisen. Damit ist gewährleistet, daß die Hilfsrampenfläche 10 einen we-

sentlich geringeren Energieeintrag gegenüber den Reibflächen der Synchronringe 5, 6 und 7 erfährt, andererseits ist jedoch noch genügend axiale Verschiebung des Synchronringpaketes bei Erwärmung desselben möglich.

Patentansprüche

Synchronisiereinrichtung, insbesondere für ein 10 Wechselgetriebe eines Kraftfahrzeuges, mit zumindest drei zusammenwirkenden, konische Reibflächen aufweisenden Synchronringen (5, 6, 7) zum Herstellen eines Gleichlaufs zwischen zwei miteinander formschlüssig in Verbindung zu bringenden 15 Schaltungselementen (1, 2), wobei ein äußerer Synchronring (6) und ein innerer Synchronring (5) mit einem ersten Schaltelement (1) im wesentlichen drehfest verbunden sind, und ein mittlerer Synchronring (7) mit einem zweiten Schaltelement (2) 20 im wesentlichen drehfest verbunden ist, und wobei der innere Synchronring (5) eine innere Konusfläche (8) aufweist, die mit dem zweiten Schaltelement (2) zusammenwirkt, und eine äußere Reibfläche (9), die mit der inneren Reibfläche des mittleren Synchronringes (7) zusammenwirkt, und wobei die äußere Reibfläche des mittleren Synchronringes (7) mit der inneren Reibfläche des äußeren Synchronringes (6) zusammenwirkt,

dadurch gekennzeichnet, daß die innere Konusfläche (8) des inneren Synchronringes (5) einen größeren Neigungswinkel aufweist als seine äußere Reibfläche (9).

- Synchronisiereinrichtung nach Anspruch 1.
 dadurch gekennzeichnet, daß
 die zwischen innerer Konusfläche (8) des inneren
 Synchronringes (5) und einer konusförmigen Hilfsrampenfläche (10) des zweiten Schaltungselementes (2) gebildete Kontaktfläche als Gleitreibungsfläche ausgebildet ist.
 - Synchronisiereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß
 der mittlere Synchronring (7) aus einem Material mit
 überwiegendem Stahlanteil hergestellt ist.
- Synchronisiereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 der mittlere Synchronring (7) im Umfang geteilt ist.
 - 5. Synchronisiereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
 - dadurch gekennzeichnet, daß die axialen Abstände von innerem Synchronring (5) und äußerem Synchronring (6) zum zweiten Schal-

55

tungselement (2) so gewählt sind/daβ bei Erwärmung deit Synchronistereinrichtung den außere Synchronring (6) eher mit dem zweiten Schaltungselement (6) in Berührung kommt als der innere Synchronring (5)

Synchronisiereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

der Neigungswinkel der Hilfsrampenfläche (10) zwischen 8° und 15° beträgt, während die Reibflächen der Synchronringe (5, 6 und 7) einen Neigungswinkel von kleiner 8° aufweisen

BOOK KANDY TUTIE


igenas danska komponista propinska propinska propinska propinska propinska propinska propinska propinska propi Propinska propinska

amariah daka dakar dakar

arking unit with the second and the second and the second Solor Colored or a security of the

Saulty and project that

Fig.1

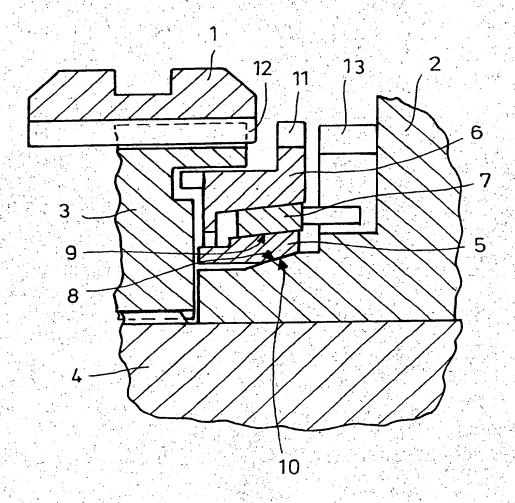



Europälsches Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT EP 01 12 6991

ategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich	Betrifft	KLASSIFIKATION DER
	der mangeolicien Telle	Anspruch	F16D23/02 F16D23/06
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 1995 no. 06, 31 Juli: 1995 (1995-07-31) 8 JP 07 063250 A (AISIN EE I KK), 7 März: 1995 (1995-03-07) * Zusammen fassung: *		
)', A	DE 199 28 597 A (SAAB: AUTOMOBILE) 30 Dezember 1999 (1999-12-30) * das ganze Dokument		
	FR 2 556 437 A (RENAULT VEHICULES IND) 14 Juni 1985 (1985-06-14) * das ganze Dokument *:		
			RECHERCHIERTE (Int.CI.7)
			F16D
Der vo	rillegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt Rechercheren	Sign Standard	Prufer
	MÜNCHEN. 10. Januar 2002	Foul	ger, M
X von	E älteres Patentdoki besonderer Bedautung allein betrachtet nach dem Anmeld	ument, das jedoc edatum veröffent	licht worden ist
Y von	besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D in der Anmeldung ren Veröffentlichung derselben Kategorie L aus anderen Grün	angeführtes Dok den angeführtes	ument Dokument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 12 6991

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europälschen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-01-2002

ang	Im Recherchenbericht geführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR.	1385860 A	15-01-1965	KEINE	
JP	07063250 A	07-03-1995	KEINE	
DE	19928597 A	30-12-1999	DE 19928597 A1 SE 9802227 A	30-12-1999 24-12-1999
FR	2556437 A	14-06-1985	FR 2556437 A1	14-06-1985
~autro	zwi spiłowa statowa w wodania	Land were last a leasurest of	entre la companya de	<u>. O </u>
	_			

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:						
☐ BLACK BORDERS						
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES						
☐ FADED TEXT OR DRAWING						
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING						
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES						
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS						
GRAY SCALE DOCUMENTS						
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT						
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY						
OTHER.						

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.